


## ٢- ٦- ٤ مراحل القدرة للمولد

مما سبق نعلم بأن المولد وسيلة لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية ولهذا يوصل المولد بمحرك أولى (Prime mover) مثل آلة احتراق داخلية مثلا أو توربينات والتي تعطى المولد قدرة أولية في صورته طاقة حركة سنطلق عليها دخل المولد Input power كما هو موضح في شكل ٢- ٢٥، وهذه القدرة الداخلة تكون بالحصان H.P ، والعلاقة بين الحصان والوات كما يلي:  $H.P=746 \text{ Watt}$  . جزء من هذه القدرة تضيع من تعويض الفقد الميكانيكي  $P_{mech}$  والفقد الحديدي  $P_i$  والباقي يتحول إلى قدرة كهرومغناطيسية  $P_g$  حيث إن  $P_g$  هي قدرة المولد (أي قدرة المنتج) وتعطى بالعلاقة:

$$P_g = E_a I_a$$

$$P_g = P_{in} - (P_{mech} + P_i) \quad \square 26$$

عند انتقال القدرة إلى المنتج  $P_g$  يفقد من هذه القدرة جزء كمفاقيد نحاسية وتكون القدرة المتبقية هي القدرة المستفاد من المولد أو كما تسمى أحيانا خرج المولد  $P_{out}$  أو خرج الحمل  $P_L$  . ويعطى شكل ٢- ٢٦ مخطط انسياب القدرة في مولدات التيار المستمر.

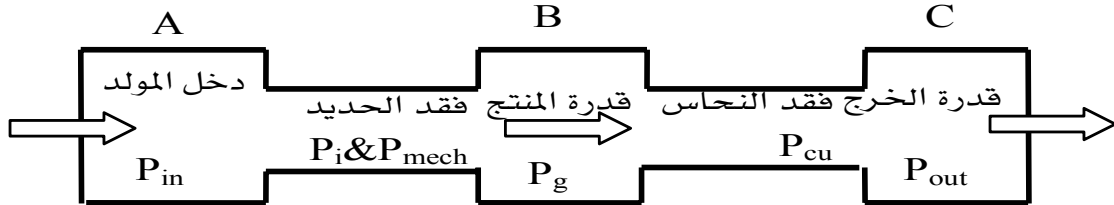

شكل ٢- ٢٥ مراحل القدرة لمولدات التيار المستمر