

$$P_{cu} = I_a^2 R_a + I_a^2 R_{se} + I_{sh}^2 R_{sh} = I_a^2 (R_a + R_{se}) + I_{sh}^2 R_{sh}$$

$$= (191,2)^2 * (0,05 + 0,02) + (3,7)^2 * 60 = 3448,87 \text{ W}$$

$$\text{Losses} = P_{cu} + P_i + P_{mech}$$

$$= 3448,87 + 3500 = 6948,87 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + \text{Losses}} = \frac{45 * 10^3}{45 * 10^3 + 6948,87} = 0.866 = 86.6\%$$

مثال ٢- ٩- مولد مركب قصير عدد أقطابه ٨ وملفوف لفا تموجيا، عدد موصلاته ١٢٠٠ ويدور بسرعة ٦٠٠ لفة/دقيقة، تيار المنتج ٦٠ أمبير والفيض المغناطيسي لكل قطب ٠,٠٢٢ ويبر. مقاومة ملفات المنتج ٠,٦ أوم، مقاومة ملفات التوالي ٠,٠٤ أوم ومقاومة ملفات التوازي ٢٥٠ أوم. أوجد الكفاءة إذا كانت المفقودات الميكانيكية والحديدية ٤٥٠٠ وات.

الحل

$$2p = 8 \quad 2a = 2 \text{ [wave winding]} \quad Z_a = 1200 \quad n = 600 \text{ rpm} \quad I_a = 60 \text{ A} \quad \Phi = 0,022 \text{ wb}$$

$$R_a = 0,6 \Omega \quad R_{se} = 0,04 \Omega \quad R_{sh} = 250 \Omega \quad P_i + P_{mech} = 3500 \text{ W}$$

$$E_a = \frac{2p}{2a} \phi Z_a n / 60$$

$$E_a = \frac{8}{2} * 0.022 * 1200 * 600 / 60 = 1056 \text{ V}$$

$$E_a = V_a + I_a R_a$$

$$V_a = E_a - I_a R_a = 1056 - 60 * 0,6 = 1052,4 \text{ V}$$

$$I_{sh} = \frac{V_a}{R_{sh}} = \frac{1052,4}{250} = 4.21 \text{ A}$$

$$I_L = I_a - I_{sh} = 60 - 4,21 = 55,79 \text{ A}$$

$$V_L = V_a - I_L R_{se} = 1052,4 - 55,79 * 0,04 = 1050,16 \text{ V}$$

$$P_{out} = V_L I_L = 1050,16 * 55,79 = 58589 \text{ W}$$

$$P_{cu} = I_a^2 R_a + I_L^2 R_{se} + I_{sh}^2 R_{sh}$$

$$= (60)^2 * 0,6 + (55,79)^2 * 0,04 + (4,21)^2 * 250 = 4771,5 \text{ W}$$

$$\text{losses} = P_{cu} + P_i + P_{mech} = 4771,5 + 3500 = 8271,5 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + \text{Losses}} = \frac{58589}{58589 + 8271,5} = 0.876 = 87.6\%$$