

٣-٧-١ مراحل القدرة للمحرك

مما سبق نعلم بأن المحرك وسيلة لتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية ولهذا يوصل المحرك على منبع تيار مستمر والذي يعطي المحرك قدرة أولية في صورة طاقة كهربائية سنطلق عليها دخل المحرك Input power كما هو موضح في شكل ٣-١٩ وهذه القدرة الداخلة تكون بالوات (W) جزء من هذه القدرة يضيع من تعويض الفقد النحاسي والباقي يتحول إلى قدرة كهرومغناطيسية P_g ، حيث إن P_g هي قدرة المنتج وتعطى بالعلاقة:

$$\begin{aligned} P_g &= E_a I_a \\ P_g &= P_{in} - P_{cu} \end{aligned} \quad ٣-٤٣$$

عند انتقال القدرة إلى المنتج P_g يفقد من هذه القدرة جزء كلفقد ميكانيكي P_{mech} وجزء كلفقد حديدي P_{in} وتكون القدرة المتبقية هي القدرة المستفادة للحمل أو كما تسمى أحيانا خرج المحرك P_{out} . ويعطى شكل ٣-٢٠ مخطط انسياب القدرة في محركات التيار المستمر.

• الكفاءة:

بالرجوع إلى مراحل انتقال القدرة داخل محرك التيار المستمر، يمكن حساب الكفاءة وهي كالتالي:


- الكفاءة الكلية

$$\eta = \frac{o/p}{i/p} = \frac{HP * 746}{V_{in} I_{in}} \quad ٣-٤٤$$

أيضا يمكن حساب الكفاءة الكلية من العلاقات

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + losses} \quad ٣-٤٥$$

$$\eta = \frac{P_{in} - losses}{P_{in}} \quad ٣-٤٦$$

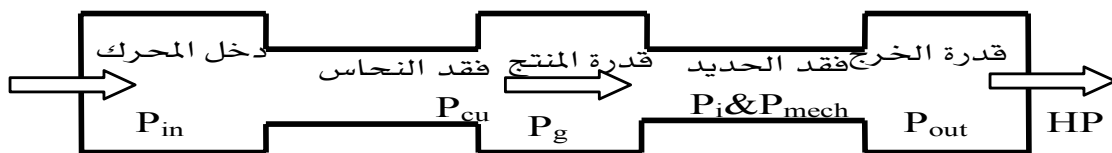

شكل ٣-١٩ مراحل انتقال القدرة لمحركات التيار المستمر