

$$\phi = \frac{3000}{4.44 * 50 * 500} = 0.027 \text{ wb}$$

مثال ٤ - ٣. محول أحادي الوجه قدرته ٥ كيلوفولت أمبير، جهده ٤٤٠/١١٠ فولت ويعمل على تردد ٦٠ هيرتز ويغذي حمل بتيار مقداره ٤٠ أمبير عند معامل قدرة ٠.٨. متقدم وعند الجهد المقنن. باعتبار المحول مثالي، أوجد الآتي: - جهد و تيار الابتدائي - معاوقة الحمل - معاوقة الحمل منسوب إلى الابتدائي

الحل

$$\text{KVA} = 5 \quad V_1/V_2 = 440/110 \quad f = 60 \text{ Hz} \quad I_2 = 40 \text{ A} \quad \text{P.F.} = 0.8 \text{ lead}$$

من المعلومات المعطاه يمكن حساب الآتي:

$$V_2 = 110 \angle 0 \text{ volt}$$

$$I_2 = 40 \angle \cos^{-1} 0.8 \text{ A}$$

$$I_2 = 40 \angle 36.87^\circ \text{ A}$$

-The transformer ratio is

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{440}{110} = 4$$

Thus

$$V_1 = 440 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{N_2}{N_1} I_2 = \frac{1}{4} (40 \angle 36.87^\circ) = 10 \angle 36.87^\circ \text{ A}$$

- The load impedance is

$$Z_2 = \frac{V_2}{I_2} = \frac{110 \angle 0}{40 \angle 36.87^\circ} = 2.75 \angle -36.87^\circ \Omega$$

- The impedance of the load referred to the primary side is

$$Z'_2 = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_2 = (4)^2 (2.75 \angle -36.87^\circ) = 44 \angle -36.87^\circ \Omega$$

$$\text{or } Z'_2 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{440}{10 \angle 36.87^\circ} = 44 \angle -36.87^\circ \Omega$$