

وبنفس الطريقة يمكن حساب الفقد النحاسي عند أي حمل بدلالة الفقد النحاسي عند الحمل الكامل. حيث إن الفقد عند أي نسبة حمل تتناسب مع مربع نسبة الحمل.

$$P_{cu(x)} = x^2 P_{cu(f.l)} \quad \text{٤} \square ٥٥$$

#### ٤- ٨- ٢- الكفاءة للمحولات

تحسب الكفاءة للمحول عادة بدلالة قدرة الخرج output power التي يحتاجها الحمل والمفقودات التي يستهلكها المحول، وتحسب الكفاءة من العلاقات التالية:

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{iron} + P_{cu}} \times 100 \quad \text{٤} \square ٥٦$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100 \quad \text{٤} \square ٥٧$$

حيث  $P_2$  هي قدرة الحمل،  $P_1$  القدرة الداخلة للمحول. ويمكن حساب قدرة الحمل من المعادلة التالية:

$$P_2 = V_2 I_2 \cos \phi_2 \quad \text{٤} \square ٥٨$$

حيث  $\cos \phi_2$  هو معامل القدرة للحمل Power factor.

بالتعويض عن قيمة  $P_2$  من المعادلة ٤- ٥٨ في المعادلة ٤- ٥٦ يمكن الحصول على الكفاءة كدالة في متغيرات الحمل (الجهد والتيار ومعامل القدرة):

$$\eta = \frac{|V_2| |I_2| \cos \phi_2}{|V_2| |I_2| \cos \phi_2 + P_{iron} + |I_2|^2 R_{eq}} \times 100 \quad \text{٤} \square ٥٩$$

مثال ٤- ٦ محول أحادي الوجه قدرته ٥٠٠ كيلوفولت أمبير، الفقد الحديدي ٢٥٠٠ وات والفقد النحاسي عند الحمل الكامل ٧٥٠٠ وات. احسب الكفاءة عند الحمل الكامل ثم عند نصف الحمل ومعامل قدرة متأخر ٠,٨.

$$\text{الحل} \quad \cos \phi = 0,8 \quad P_{cu(f.l.)} = 7500 \text{ W} \quad P_{iron} = 2500 \text{ W} \quad \text{KVA} = 500$$

$$P_2 = 500 * 1,3 * 0,8 = 400000 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{iron} + P_{cu}} \times 100 = \frac{400000}{400000 + 7500 + 2500} \times 100 = 97.56\%$$

At half load