



شكل ٣ - ١ ربط المولد بالقضبان اللانهائية بطريقة المصابيح المضئية

يوصل الفولتميتر V_b ليعين جهد الخط بين القضبان، بينما يتم توصيل الفولتميتر V_m ليعين جهد الخط المرهلي للمولد. كما يوصل الفولتميتر V_s ليعين الفرق في الجهد بين الفولتميتر V_b والفولتميتر V_m . وعندما تكون قراءة V_s تساوي صفر يتم التأكد من أن جهد المولد مسمى لجهد القضبان. تبدأ عملية التزامن بضبط قراءات الفولتميترات الثلاثة عن طريق تغيير تيار التغذية لملفات المجال المغناطيسي مع ضبط سرعة الدوران للمولد عند سرعة التزامن. وفي أثناء زيادة التيار التغذية يحدث أحد الأحداث التالية:

- أن تضاً جميع المصابيح بطريقة غير منتظمة:
- في هذه الحالة يكون التعاقب المرهلي للمولد (ترتيب الأوجه) مختلفاً عن التعاقب المرهلي للقضبان. ويلزم لذلك تبديل توصيل أي طرفين من أطراف المولد الثلاثة على مفتاح التزامن لكي يصبح التعاقب المرهلي للمولد مماثلاً للتعاقب المرهلي للقضبان.
- أن تضاً وتطفئ المصابيح الثلاثة بالتتابع وبطريقة دورية منتظمة:
- ويعني ذلك أن التعاقب المرهلي لأطراف التوصيل للمولد متماثلة مع التعاقب المرهلي لأطراف التوصيل للقضبان بينما التردد للمولد لم يصل إلى القيمة المضبوطة ويلزم تقليل السرعة أو زيادتها لكي تصل قيمة تردد الآلة إلى القيمة التي تساوي فيها تردد القضبان. ويتبن لنا من دورية تعاقب إضاءة المصابيح وإطفائها